

常州市胤祥塑料有限公司

高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目

(部分验收, 年产 3000 吨塑料保鲜膜)

竣工环境保护验收报告

常州市胤祥塑料有限公司

二〇二三年三月

建设单位法人代表： (签字)

编制单位法人代表： 王 伟 (签字)

项 目 负 责 人： 张明元

报 告 编 写 人：

建设单位： 常州市胤祥塑料有限公司
(盖章)

电 话： 13861173898 (张明元)

传 真： /

邮 编： 213000

地 址： 常州市武进区湟里镇岗角村杏树墩 39
号

编制单位： 常州新睿环境技术有限公司
(盖章)

电 话： 0519-88805066

传 真： /

邮 编： 213000

地 址： 常州市武进区湖塘镇延政中路 1 号

表一

建设项目名称	高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目 (部分验收, 年产 3000 吨塑料保鲜膜)		
建设单位名称	常州市胤祥塑料有限公司		
建设项目性质	新建		
建设地点	常州市武进区湟里镇岗角村杏树墩 39 号		
主要产品名称	高铁用塑料板材、塑料保鲜膜		
设计生产能力	高铁用塑料板材 3000 吨/年、塑料保鲜膜 10000 吨/年		
实际生产能力	塑料保鲜膜 3000 吨/年		
建设项目环评 批复时间	2022 年 3 月	开工建设时间	2022 年 6 月
调试时间	2023 年 1 月	验收现场 监测时间	2023 年 3 月 23 日~26 日
环评报告表 审批部门	常州市生态环境局	环评报告表 编制单位	南京银海工程咨询有限公司
环保设施 设计单位	常州市胤祥塑料有限公司	环保设施 施工单位	常州市胤祥塑料有限公司
投资总概算	30000 万元	环保投资总概 算	300 万元 (比例: 1%)
实际总概算	8000 万元	实际环保投资	120 万元 (比例: 1.5%)

续表一

验收 监测 依据	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；</p> <p>(2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；</p> <p>(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；</p> <p>(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；</p> <p>(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；</p> <p>(6) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）；</p> <p>(7) 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；</p> <p>(8) 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（生态环境部公告，2018年，第9号）；</p> <p>(9) 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管〔97〕122号）；</p> <p>(10) 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）；</p> <p>(11) 关于印发《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021]122号，2021年4月6日印发）；</p> <p>(12) 《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日起施行；</p> <p>(13) 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号，2019年9月24日）；</p> <p>(14) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013年6月8日；</p> <p>(15) 《国家危险废物名录（2021年版）》（2020年11月25日）；</p> <p>(16) 《常州市胤祥塑料有限公司高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目环境影响报告表》，南京银海工程咨询有限公司，2022年2月；</p> <p>(17) 《常州市胤祥塑料有限公司高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目环境影响报告表》审批意见（常武环审[2022]73号），常州市生态环境局，2022年3月2日；</p> <p>(18) 常州市胤祥塑料有限公司固定污染源排污登记回执，登记编号：91320412MA20NWEK6T001W，2023年03月27日。</p> <p>(19) 常州市胤祥塑料有限公司提供的其他相关资料。</p>
----------------	--

验收
监测
评价
标准
标号
级别
限值

(一)污水排放标准

(1)本项目生活污水经区域污水管网接管进湟里污水处理厂，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 等级。废水接管标准详见表 1-1。

表 1-1 污水接管浓度限值 单位：mg/L

执行标准	取值表号及级别	污染物名称	单位	浓度限值（mg/L）
《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）	表 1 B 等级	pH	—	6.5~9.5
		COD	mg/L	500
		SS	mg/L	400
		NH ₃ -N	mg/L	45
		TP	mg/L	8

(二)废气排放标准

本项目投料、粉碎工段产生的颗粒物，加热搅拌、加热流延工段产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物排放限值，表 9 企业边界大气污染物浓度限值；废气排放标准见表 1-2：

表 1-2 大气污染物排放标准

执行标准	污染物指标	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	监控位置	无组织排放监控浓度限值	
				监控点	浓度（mg/m ³ ）
《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015） 表 5、表 9	非甲烷总烃	60	车间或生产设施排气筒	边界外浓度最高点	4.0
	颗粒物	20			1.0
	单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品）	0.3			

厂区内 VOCs 无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 排放限值，具体见表 1-3：

表 1-3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m³

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置	执行标准
NMHC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2
	20	监控点处任意一次浓度值		

(三)噪声排放标准

本项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准值，噪声排放标准见表 1-4。

表 1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准

执行区域	类别	昼间 (dB)	夜间 (dB)	标准来源
东、南、西、北 厂界	2 类	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

(四) 固体废弃物贮存标准

(1) 危险固体废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327 号)。

(五) 总量控制指标

根据项目环评及批复要求，项目污染物总量控制指标见下表：

表 1-5 项目污染物排放总量建议指标 单位：t/a

类别	污染物名称		环评及批复总量	根据本次验收折算量
废水	生活污水	废水量	960	960
		COD	0.48	0.48
		SS	0.384	0.384
		NH ₃ -N	0.0432	0.0432
		TP	0.0077	0.0077
废气	挥发性有机物		0.441	0.089
	颗粒物		0.472	0.133
	SO ₂		0.36	/
	NO _x		0.273	/

注：厂内员工共 40 人，已全部到位，生活污水量无需折算。

表二

工程建设内容

常州市胤祥塑料有限公司成立于 2019 年 12 月 24 日，位于常州市武进区湟里镇岗角村杏树墩 39 号。经营范围包括塑料制品（除医用塑料制品）制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

常州市胤祥塑料有限公司于 2022 年 2 月申报了“高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目”环境影响报告表，并于 2022 年 3 月 2 日取得了常州市生态环境局批复（常武环审[2022]73 号）。

本项目于 2022 年 6 月开工建设，于 2022 年 12 月部分竣工，2023 年 1 月对该项目配套建设的环境保护设施竣工进行调试。目前，已建部分各类环境保护设施正常运行，具备竣工环境保护验收监测条件。

2023 年 2 月，常州市胤祥塑料有限公司委托常州新睿环境技术有限公司开展竣工环境保护验收工作，江苏新晟环境检测有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作，相关技术人员对照环评文件及批复，开展验收自查工作，在此基础上编制了《常州市胤祥塑料有限公司高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目（部分验收，年产 3000 吨塑料保鲜膜）监测方案》，并于 2023 年 3 月 23 日-26 日对本项目进行了现场验收监测。常州新睿环境技术有限公司依据《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告》（生态环境部公告 2018 年第 9 号），验收监测数据统计分析和现场的环境管理检查，2023 年 3 月编制完成本项目验收监测报告表。

目前主体工程工况稳定，各类环境保护设施正常运行，具备竣工环境保护验收监测条件。

表 2-1 项目建设时间进度情况

项目名称	高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目
项目性质	新建
行业类别及代码	C2921 塑料薄膜制造；C2922 塑料板、管、型材制造
建设单位	常州市胤祥塑料有限公司
建设地点	常州市武进区湟里镇岗角村杏树墩 39 号
环评文件	南京银海工程咨询有限公司；2022 年 2 月
环评批复	常州市生态环境局；常武环审[2022]73 号； 2022 年 3 月 2 日
开工建设时间	2022 年 6 月

竣工时间	2022年12月
调试时间	2023年1月
验收工作启动时间	2023年2月
验收项目范围与内容	本次验收为“常州市胤祥塑料有限公司高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目”部分验收，即年产3000吨塑料保鲜膜。
验收监测方案编制时间	江苏新晟环境检测有限公司；2023年3月5日
验收现场监测时间	2023年3月23日-26日
验收监测报告	2023年3月编写

本项目现有员工 40 人，年工作 300 天，三班制生产，8 小时一班，年工作时数为 7200h，不设有宿舍、食堂和浴室。

本次验收项目产品方案详见表 2-2：

表 2-2 本次验收项目产品方案

产品及产能			环评年运行时数	实际年运行时数
产品名称	设计产能	实际产能		
高铁用塑料板材	3000 吨/年	/	7200h	/
塑料保鲜膜	10000 吨/年	3000 吨/年	7200h	7200h

总结：经对照，本次属于部分验收，实际产能为塑料保鲜膜 3000 吨/年，不属于重大变动。

本次验收主体工程及公辅工程建设情况见表 2-3：

表 2-3 本项目主体工程及公辅工程一览表

工程名称	项目名称	设计能力	备注	实际建设
主体工程	车间一	3920m ²	仓库	暂未建设
	车间二	3920m ²	生产车间、仓库	与环评一致
	粉碎车间	20m ²	粉碎工段	与环评一致
储运工程	原料堆放处	500m ²	位于车间一	位于车间二
	成品堆放处	500m ²	位于车间一	位于车间二
公辅工程	供电系统	800 万 kwh/年	区域供电	由于设施暂未全部建成，目前用电量低于环评预估量
	供水系统	3792m ³ /a	由市政自来水厂供给	生活用水量 1200 m ³ /a
	排水系统	960m ³ /a	生活污水接入市政污水管网排入湟里污水处理厂处理，处理尾水达标排放湟里河	与环评一致
环保工程	废气处理 油雾净化器+二级活性炭吸附装置	风机风量 15000m ³ /h	处理加热挤出、滚压成型、加热搅拌、加热流延、加热吹膜工段产生的有机废气	处理加热搅拌、加热流延工段产生的有机废气，其他工段暂未建设

	布袋除尘器	风机风量 10000m ³ /h	处理投料、粉碎工段产生的颗粒物	与环评一致
废水处理	生活污水	厂内实行“雨污分流”，雨水进入市政雨水管网，生活污水接入市政污水管网，经湟里污水处理厂处理达标后排放		与环评一致
	噪声处理	厂房隔声	厂界噪声达标	与环评一致
固废处理	危险废物仓库	10m ²	设置 1 处规范化危废仓库，位于车间二外西南角，约 10 平方米；需满足防渗漏、防雨淋、防流失的要求	与环评一致
	一般固废仓库	10m ²	设置 1 处规范化一般固废仓库，位于车间二外西南角，约 10 平方米；需满足防风、防雨、防扬散的要求	与环评一致
	生活垃圾	垃圾桶装收集		与环评一致

总结：经对照，本次属于部分验收，公辅工程未达到环评预估规模，其余主体工程及公辅工程实际建设与环评一致，不属于重大变动。

本次验收项目生产设备见表 2-4：

表 2-4 验收项目生产设备一览表

类型	设备名称	规格型号	环评数量 (台)	实际数量 (台)	变化情况
生产设备	搅拌机	SJ-72	11	2	部分建设
	切边机	GS2508/2512	14	6	部分建设
	流延机	1100-650-30A	12	4	部分建设
	分卷机	TCO-15A	7	2	部分建设
	烘房	/	3	1	部分建设
	粉碎机	YX3-132M-4	26	2	部分建设
	塑料板材线	非标定制	3	0	暂未建设
	挤出生产线	非标定制	3	0	暂未建设
	吹膜机	SJ-65/25	2	0	暂未建设
	拉力机	/	2	0	暂未建设
	冲击试验仪	/	2	0	暂未建设
	高低温交变湿热试验箱		2	0	暂未建设
公辅设备	循环冷却水池	80m ³ 配套滚压成型工段的冷却用水	1	1	与环评一致
环保设备	布袋除尘器	10000m ³ /h	1	1	与环评一致
	油雾净化器+二级活性炭吸附装置	15000m ³ /h	1	1	与环评一致
备注	本次验收为部分验收，验收生产设备为 2 台搅拌机、6 台切边机、4 台流延机、2 台分卷机、1 个烘房、2 台粉碎机，其余设备暂未建设，环保设备与环评一致。				

总结：经对照，本项目实际建成后与环评对比，部分设备暂未建设，不属于重大变

动。

本次按照已投产的生产设施实际数量进行验收，属于部分验收，未建设备不纳入本次验收范围，待建成后需另行验收。

原辅材料消耗及水平衡

验收项目原辅材料消耗见表 2-5：

表 2-5 验收项目原辅材料消耗一览表

产品	名称	主要成分、规格	年耗量 (t/a)			变化情况
			环评	部分验收折算量	实际	
高铁用塑料板材	PC/ABS 粒子 (新料)	Φ3-4mm	2715	0	0	暂未建设
	色母粒	颜料、疏散剂、载体树脂, Φ3-4mm	310	0	0	暂未建设
塑料保鲜膜	PE 粒子 (新料)	PE, Φ3-4mm	4000	0	0	暂未建设
	PVC 树脂粉	PVC	4000	2400	2400	部分验收
	环氧大豆油	/	1100	358	330	原料减少
	DOA 增塑剂	己二酸二辛酯	1000	300	300	部分验收
	稳定剂	白油 35%、熟石灰 5%、 锌白 5%、白油酸 5%、 抗氧化剂 50%	6	6	20	原料增加
	防雾剂	甘油单油酸脂	6	6	20	原料增加

总结：本项目经对照，因原料配比变化，稳定剂、防雾剂原环评预估使用量较少，实际验收使用量增加，未超出折算原料用量，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，其余实际原辅材料消耗量与根据本次部分验收产能折算后的环评用量一致，不属于重大变动。

验收项目水平衡见图 2-1：



图 2-1 验收项目水平衡图 (t/a)

主要工艺流程及产物环节

(一)工艺流程及产污环节

1、塑料保鲜膜工艺流程:

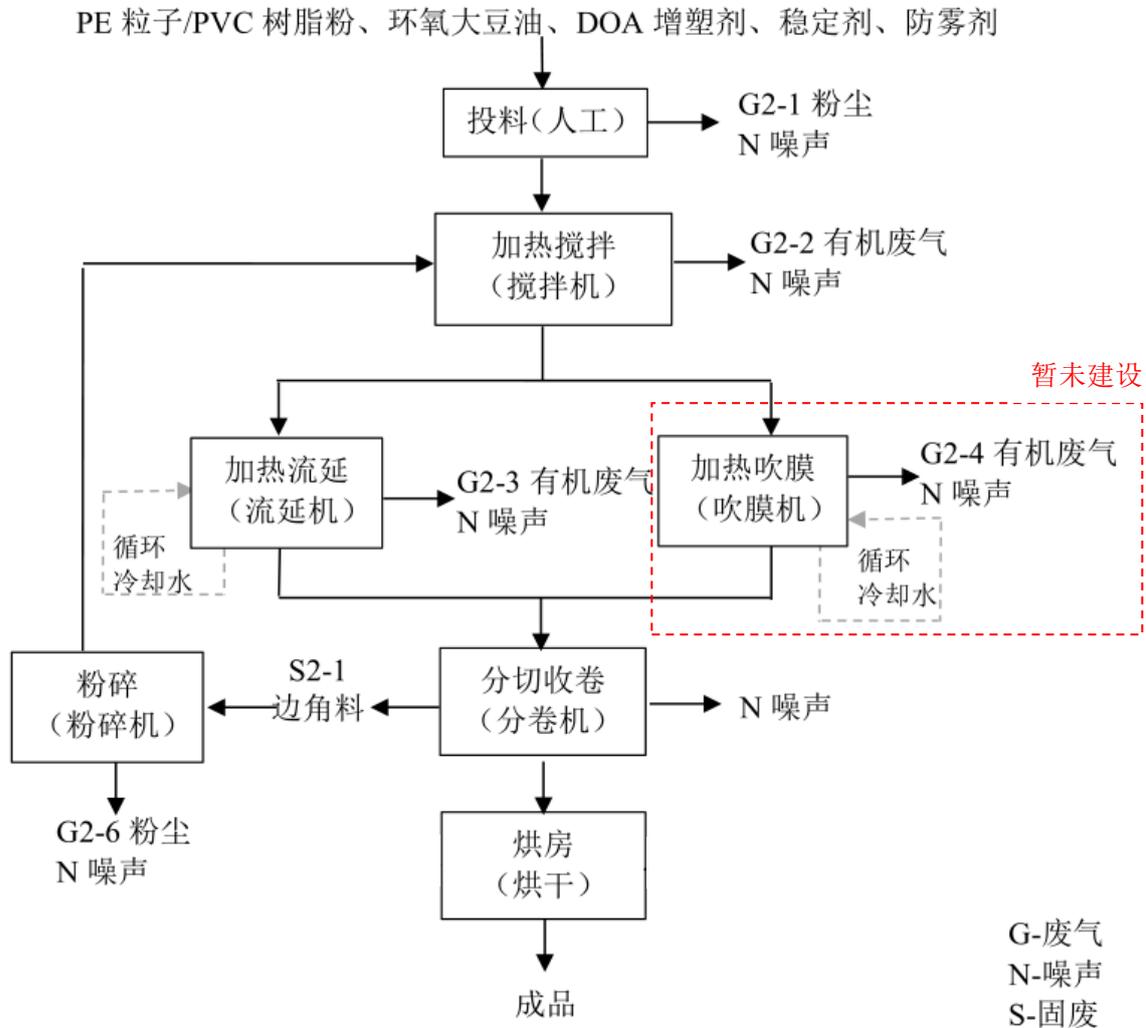


图 2-2 塑料保鲜膜工艺流程图

工艺简述:

投料: 将外购的 PE 粒子或 PVC 树脂粉和环氧大豆油、DOA 增塑剂、稳定剂、防雾剂按照配方比例投入搅拌机中，人工投料，人工投料过程粉料会产生少量的粉尘（G2-1）和噪声（N）。

加热搅拌: 搅拌工段采用电加热，加热温度为 80℃-120℃之间。投料后关闭搅拌机桶盖进行搅拌，搅拌时间约 30min，搅拌过程密闭。加热搅拌会产生有机废气（G2-2）和噪声（N）。

根据产品需要选择不同的成膜工艺，其中 80%采用流延工艺，20%采用吹膜工艺。

加热流延: 加热搅拌好的物料从料头流出进流延机流延成保鲜膜，加热温度为 160℃-230℃之间，采用电加热，该工段会产生有机废气（G2-3）和噪声（N）。

加热吹膜（暂未建设）：加热搅拌好的物料从料头流出进吹膜机吹塑成保鲜膜，加热温度为 160℃-230℃之间，采用电加热，该工段会产生有机废气（G2-4）和噪声（N）。

分切收卷：生产好的保鲜膜进分卷机按照订单规格进行分切收卷，形成产品。该工段会产生边角料（S2-1）和噪声（N）。

烘干：保鲜膜进烘房烘干，主要去除保鲜膜表面的水分，使其保持干燥，采用天然气加热，加热温度为 80℃，加热 2h，烘干工段会产生天然气燃烧废气（G2-5）。

烘干工段采用电加热，无燃烧废气产生。

粉碎：分切收卷工段产生的边角料，经粉碎机粉碎后回用加热搅拌工段，该工段会产生粉尘（G2-6）和噪声（N）。

总结：本次实际建成后与环评对比，高铁用塑料板材工段暂未建设，塑料保鲜膜加热吹膜工段暂未建设，烘干工段采用电加热，无燃烧废气产生，不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放

一、废水

本项目厂区内已实行“雨污分流”，雨水直接排入市政雨水管网；冷却水循环使用，定期添加不外排；本项目员工日常产生的生活污水经污水管网收集后接管至湟里污水处理厂集中处理，尾水最终排入湟里河。

本项目污水接管及监测点位见图 3-1。




图 3-1 污水接管及监测点位图

总结：经对照，本项目废水收集及处理情况与环评一致，未发生变动。

二、废气

2.1 有组织废气

本项目加热搅拌、加热流延工段在相对密闭空间产生的有机废气经集气罩收集进“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后由 15m 高排气筒（1#）排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进“布袋除尘器”处理后由 15m 高排气筒（2#）排放。

本项目有组织废气排放及治理措施对照表详见表 3-2；有组织废气走向及监测点位见图 3-2。

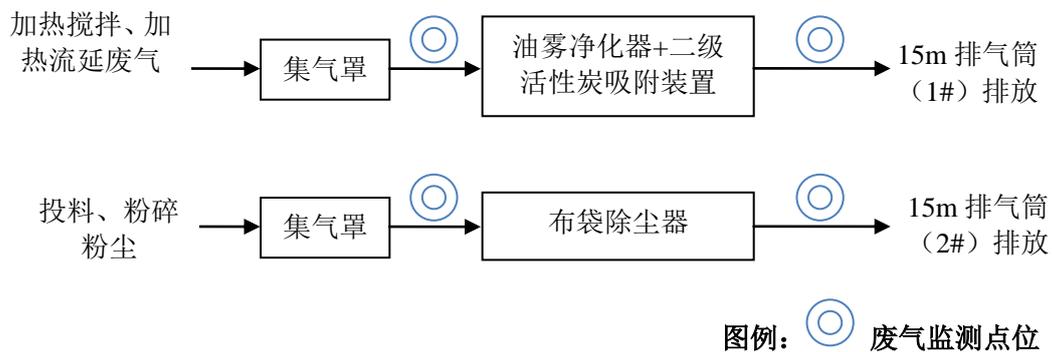


图 3-2 有组织废气处理流程图及监测点位

表 3-1 废气排放及治理措施对照表

污染源	环评及批复要求			实际建设		
	主要污染因子	废气处理规模 (m ³ /h)	处理设施及排放去向	主要污染因子	废气量 (m ³ /h)	处理设施及排放去向
加热搅拌、加热流延废气	非甲烷总烃	15000	油雾净化器+二级活性炭吸附装置 15 米高排气筒 1#	非甲烷总烃	详见表七	与环评一致
投料、粉碎粉尘	颗粒物	10000	布袋除尘器 15 米高排气筒 2#	颗粒物	详见表七	与环评一致

2.2 无组织废气

本项目无组织废气主要为：未捕集到的加热搅拌、加热流延废气、投料粉碎粉尘在车间内无组织排放。

表 3-2 本项目无组织废气治理措施一览表

污染源	污染物	环评设计		实际建设	
		排放方式	防治措施	排放方式	防治措施
未捕集到的加热搅拌、加热流延废气、投料粉碎粉尘	非甲烷总烃、颗粒物	无组织排放	加强车间通风	与环评一致	与环评一致

总结：经对照，本项目废气收集及处理情况与环评一致，未发生变动。

三、噪声

本项目的生产设备均设置在车间内，主要噪声源为有切边机、流延机、风机等设备运行产生的噪声。该公司通过采取隔声、减振等防治措施，使得厂界噪声达标，治理措施见表 3-3。

表 3-3 项目主要噪声源及治理措施一览表

噪声源名称	所在位置	治理措施	
		环评/批复	实际建设
搅拌机	生产车间	隔声、减震 厂房隔声	与环评一致
切边机			
流延机			
分卷机			
烘房			
粉碎机			
风机			

四、固废

(1) 固废产生种类及处置去向

本验收项目产生的一般固废：废包装袋收集后外售综合利用；产生的危险废物：废活性炭、油雾净化器收集废油、废包装桶委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部

门收集统一处理。具体固体废物产生及处置情况见表 3-4:

表 3-4 固废产生及处置情况

类别	名称	危废类别及代码	环评产生量 (t/a)	部分验收折算量 (t/a)	实际产生量 (t/a)	防治措施	
						环评	实际
一般固废	废包装袋	292-001-07	8.82	1.92	1.92	外售综合利用	外售综合利用
危险固废	废活性炭	HW49 900-039-49	41.07	8.855	8.855	委托有资质单位处置	委托江苏弘成环保科技有限公司处置
	油雾净化器收集废油	HW08 900-249-08	0.238	0.238	0.238		
	废包装桶	HW49 900-041-49	0.2	0.2	0.2		
生活垃圾	生活垃圾	900-999-99	6	6	6	环卫清运	环卫清运

注：①危废实际产生量按本次验收项目已建成生产设备满负荷运行状态下核算；

②本次验收固废折算量按照环评计算方法进行折算。

经对照，本次验收项目实际建设过程中与环评折算量一致，危废均委托有资质单位处置，且固体废物处置率、利用率 100%。

(2) 固废仓库设置

厂内设有一般固废堆场 1 处，位于车间二外西南角，约 10 平方米，满足本项目一般固废暂存需要，满足防渗漏、防雨淋、防扬散的要求。

厂内设有危废库房 1 处，位于车间二外西南角，约 10 平方米，满足防雨、防风、防扬散、防火、防盗要求，地面墙角做防腐、防渗、防泄漏措施；在关键位置布设视频监控系統；环保标志牌已设置齐全，按照苏环办[2019]327 号文要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签及环保标志牌，满足本项目危险废物暂存需要，其建设与苏环办[2019]327 号省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见“规范危险废物贮存设施”相符性对照如下：

表 3-5 与苏环办[2019]327 号省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见“规范危险废物贮存设施”相符性对照表

苏环办[2019]327 号要求	对照情况
按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志	已按要求在相应位置设置标志牌
配备通讯设备、照明设施和消防设施	已配备照明设施
设置气体导出口和气体净化装置	本项目危废包装严实，不易挥发有机废气
在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危废贮存设施视频监控布设要求设置视频监控并与中控联网	已设置视频监控并与中控联网
根据危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防风、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置	本项目危废分类堆放，危废堆场单独设置于车间二外西南角，建设符合防风、防雨、防晒、防腐及防渗等要求

对易燃易爆及排出有毒气体的危废进行预处理，稳定后贮存，否则按易燃、易爆危险品贮存	本项目无易燃易爆危废
贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施	本项目无废弃剧毒化学品

五、其他措施

表 3-6 其他环保设施调查情况一览表

调查内容	执行情况
环境风险防范设施	该公司已做到基础防范，在车间、仓库等位置配备一定数量的灭火器等应急物资。
在线监测装置	环评及批复未作规定
环保设施投资情况	本次验收项目目前实际总投资 8000 万元，其中环保投资 120 万元，占总投资额的 1.5%。废水、废气、噪声、固体废物、绿化、其他各项环保投资情况详见建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表。
“三同时”落实情况	项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”制度。
“以新带老”措施	本项目不涉及以新带老。
排污许可申领情况	已于 2023 年 03 月 27 日完成排污登记； 排污登记回执编号：91320412MA20NWEK6T001W。
排污口设置	本项目厂区设有污水排放口 1 个，雨水排放口 1 个，2 个废气排放口，各排污口均按规范设置环保标识牌。
卫生防护距离	本项目以车间二外 100m 形成的包络线设置卫生防护距离。
环境管理制度	该公司已制定相应的环保制度，并有专人管理，定期加强员工培训。

六、项目变动情况

实际建设情况与环评及批复对比情况如下。

表 3-7 本项目与环办环评函〔2020〕688 号对照一览表

序号	环办环评函[2020]688 号		对照		备注
	类别	内容	原环评中内容	实际建设情况	
1	性质	建设项目开发、使用功能发生变化的。	从事高铁用塑料板材、塑料保鲜膜制造	部分验收，从事塑料保鲜膜制造	建设项目性质未发生变化
2	规模	生产、处置或储存能力增大 30% 及以上的。	高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目；各类原辅材料、成品均放置于厂区内。	部分验收，年产 3000 吨塑料保鲜膜，其余与环评一致	建设项目生产、处置或储存能力未增大
3		生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。	高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目；各类原辅材料、成品均放置于厂区内。本项目排放的废水为生活污水，不涉及废水第一类污染物	部分验收，年产 3000 吨塑料保鲜膜，其余与环评一致	建设项目生产、处置或储存能力未增大
4		位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有	高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目； 各类原辅材料、成品均放置于厂区内。 污染排放量如下： 大气污染物：挥发性有机物 ≤0.058，颗粒物 ≤0.472，二氧化硫 ≤0.36，氮氧化物 ≤0.273。	本项目位于 O ₃ 、PM _{2.5} 不达标区；根据验收检测数据计算可知，项目各污染物排放量均小于环评及批复折算量。与环评一致	建设项目生产、处置或储存能力未增大；

		<p>机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10% 及以上的。</p>	<p>水污染物：生活污水量≤960、COD≤0.48、氨氮≤0.0432、总磷≤0.0077。</p>		
5	地点	<p>重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。</p>	<p>项目位于常州市武进区湟里镇岗角村杏树墩 39 号。一般固废堆场位于车间二外西南角，危废仓库位于车间二外西南角。项目不需设置大气环境防护距离；以车间一、粉碎车间外各 50m，车间二外 100m 形成的包络线设置卫生防护距离。</p>	<p>部分验收，以车间二外 100m 形成的包络线设置卫生防护距离，其余与环评一致</p>	<p>未导致卫生防护距离范围变化，防护距离内未新增敏感点，不属于重大变动。</p>
6	生产工艺	<p>新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加 10% 及以上的。</p>	<p>产品品种为高铁用塑料板材、塑料保鲜膜；生产工艺详见图 2-2 中内容；生产装置详见表 2-4 中内容；原辅料详见表 2-5 中内容</p>	<p>高铁用塑料板材工段暂未建设，塑料保鲜膜加热吹膜工段暂未建设，烘干工段采用电加热，无燃烧废气产生；部分设备及原辅料暂未建设；因原料配比变化，稳定剂、防雾剂原环评预估使用量较少，实际验收使用量增加，未超出折算原料用量，不新增污染物种类，不增加污染物排放量；其余与环评一致。</p>	<p>产品品种或生产工艺未发生变化，不增加废水第一类污染物排放量，不增加其他污染物排放量。</p>
7		<p>物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。</p>	<p>各类原辅材料通过汽车运输、装卸，放置于生产车间内。</p>	<p>与环评一致</p>	<p>物料运输、装卸、贮存方式未发生变化</p>
8	环境保护措施	<p>废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的</p>	<p>废水污染防治措施：厂区内实行“雨污分流”的原则。雨水直接排入市政雨水管网；本项目冷却水循环使用，定期添加不外排，员工日常产生的生活污水经污水管网收集后接管至湟里污水处理厂集中处理，尾水最终排入湟里河。 废气污染防治措施：本项目加热挤出、滚压成型、加热搅拌、加热流延、加热吹膜工段产生的有机废气(含油雾)经集气罩收集进“油雾净化器+二级活</p>	<p>废水污染防治措施：与环评一致 废气污染防治措施：部分验收，加热搅拌、加热流延工段产生的有机废气经集气罩收集进“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后由 15m 高排气筒(1#)排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进</p>	<p>部分验收，废水、废气污染防治措施未发生变化</p>

			性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高的排气筒（1#）排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（2#）排放；天然气燃烧废气由15m高排气筒（3#）排放；未捕集的废气通过加强车间通风进行无组织排放。	“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（2#）排放；烘干工段采用电加热，无燃烧废气产生	
9	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	厂区已实施“雨污分流”，依托厂区共有污水排放口1个，雨水排放口1个。		与环评一致	废水排放口未发生变化
10	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的	本项目加热挤出、滚压成型、加热搅拌、加热流延、加热吹膜工段产生的有机废气（含油雾）经集气罩收集进“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高的排气筒（1#）排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（2#）排放；天然气燃烧废气由15m高排气筒（3#）排放；未捕集的废气通过加强车间通风进行无组织排放。	部分验收，加热搅拌、加热流延工段产生的有机废气经集气罩收集进“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（1#）排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（2#）排放；烘干工段采用电加热，无燃烧废气产生		未新增主要排放口，未改变废气排放方式；排气筒高度未发生变化
11	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。	噪声污染防治措施： 合理布局，并合理布置，并设置消声、隔声等相应的隔声降噪措施，厂界设绿化隔离带； 土壤及地下水污染防治措施： 车间及厂区地面做好硬化、防渗。		与环评一致	噪声、土壤和地下水污染防治措施未发生变化
12	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	项目产生的一般固废：废包装袋收集后外售综合利用；产生的危险废物包括废活性炭、油雾净化器收集废油、废包装桶委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。		与环评一致	固体废物处置率、利用率100%，不会导致污染物种类及排放总量的增加，未导致不利环境影响加重
13	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	应急处理措施：制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的	本项目已做到基础防范，在车间、仓库等配备一定数量的灭火器等应急物资，已制定相应规范制度。		事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化

			危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。		
--	--	--	---	--	--

本次验收为高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目（部分验收，年产 3000 吨塑料保鲜膜），项目规模不变。验收项目在实际建设过程中，与原环评对比，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变化。

实际建成后与环评对比，部分设备暂未建设，本次按照已投产的生产设施实际数量进行验收，未建设设备不纳入本次验收范围，待建成后需另行验收。

实际运行时，因原料配比变化，稳定剂、防雾剂原环评预估使用量较少，实际验收使用量增加，未超出总原料用量，不新增污染物种类，不增加污染物排放量，其余实际原辅材料消耗量与根据本次部分验收产能折算后的环评用量一致。

实际建成后与环评对比，高铁用塑料板材工段暂未建设，塑料保鲜膜加热吹膜工段暂未建设，烘干工段采用电加热，无燃烧废气产生，其余与环评一致。

综上，不属于重大变动，项目实际建成后不增加对周围环境的影响。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、建设项目环境影响报告表总结论

表 4-1 环评结论摘录

环境影响分析 (环评摘录)	废水	本项目冷却水循环使用，定期添加，不外排，仅产生生活污水，生活污水接入市政污水管网接入湟里污水处理厂集中处理，达标后尾水排入湟里河。
	废气	本项目加热挤出、滚压成型、加热搅拌、加热流延、加热吹膜工段产生的有机废气（含油雾）经集气罩收集进“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高的排气筒（1#）排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（2#）排放；天然气燃烧废气由15m高排气筒（3#）排放；未捕集的废气通过加强车间通风进行无组织排放。 本项目分别以车间一、粉碎车间外各50m，车间二外100m形成的包络线设置卫生防护距离。 从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离包括线内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。
	噪声	项目高噪声设备主要为设备运行过程以及生产噪声，车间综合噪声源强在70~85dB(A)之间，项目采取厂房隔声、基础减震等措施进行降噪。 采取厂房隔声、减振、基础固定等措施后，经距离衰减，项目各厂界昼、夜间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目各厂界昼、夜间噪声贡献值与本底值的叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对区域声环境影响较小，不会对周围环境造成影响。
	固废	本项目固体废物利用、处置及处理率达到100%，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。
总结论	综上所述，本项目符合国家相关法律法规、产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，各污染物能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，不降低当地的环境质量功能属性。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。	

2、审批部门审批决定

表 4-2 项目审批意见与实际落实情况一览表

环评批复要求	批复落实情况
一、根据《报告表》的评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，同意你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设。	已落实。 已按照《报告表》中结论，落实各项措施。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项	已落实。 厂区已实施“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网。冷却水循环使用，定期添加不外排；本项目生活污水接入污水管网至湟里污水处理厂集中处理。 验收监测期间，接管口所排污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷类的浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级标准。

<p>环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物达标排放。同时须着重做好以下工作：</p>	<p>(二)进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气处理效率达到《报告表》提出的要求。废气排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关标准。</p>	<p>已落实。 ①有组织废气：本项目加热搅拌、加热流延工段产生的有机废气经集气罩收集进“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（1#）排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（2#）排放。验收监测期间，1#排气筒中非甲烷总烃的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准限值。单位产品非甲烷总烃排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量限值；2#排气筒中颗粒物的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准限值。 ②无组织废气：未捕集到的加热搅拌、加热流延废气、投料粉碎粉尘在车间内无组织排放。验收监测期间，无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物周界外浓度最高值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准限值；生产车间外1m，距离地面1.5m监测点的非甲烷总烃1小时平均值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准限值。烘干工段采用电加热，无燃烧废气产生。</p>
	<p>(三)选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。</p>	<p>已落实。 本项目选用低噪声设备，隔声、减振等降噪措施，使得厂界噪声达标。验收监测期间，东、南、西、北厂界昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。</p>
	<p>(四)严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，防止造成二次污染。</p>	<p>已落实。 ①各类一般固废分类收集，综合利用，厂内设置规范化一般固废堆场1处，满足防渗漏、防雨淋、防扬散要求； ②危险废物废活性炭、油雾净化器收集废油、废包装桶委托江苏弘成环保科技有限公司处置。厂内设置规范化危险废物堆场1处，满足防雨、防风、防扬散、防火、防盗要求，地面做导流设施，地面墙角做防腐、防渗、防泄漏措施；在关键位置布设视频监控系统；环保标志牌已设置齐全，按照苏环办[2019]327号文要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签及环保标志牌； ③生活垃圾由当地环卫部门定期清运。</p>
	<p>(五)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。</p>	<p>本项目共设有1个污水排放口，1个雨水排放口，2个废气排放口，各排污口均按规定设有环保标志牌。</p>
	<p>三、本项</p>	<p>(一)水污染物（接管考核量）：生活污水 监测期间，各类污染物浓度均满足环评及批</p>

目 实 施 后，污 染 物年排 放 量初 步核 定 为（单 位： 吨 / 年）：	量≤960、化学需氧量≤0.48、氨氮≤0.0432、 总磷≤0.0077。	复中要求；生活污水排放量满足环评及批复 总量。
	(一)大气污染物：挥发性有机物≤0.058， 颗粒物≤0.472，二氧化硫≤0.36，氮氧化 物≤0.273。	监测期间，废气浓度和总量均满足环评折算 量及批复要求。
	(二)固体废物：全部综合利用或安全处置。	固体废物全部综合利用或安全处置。
四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设 项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主 管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设 施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保 密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。	该项目正在进行竣工环境保护部分验收。	
五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺 或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的， 应当重新报批建设项目的环评文件。建设项目自批准 之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境 影响评价文件应当报我局重新审核。	建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和 环境保护措施均未发生重大变动。项目自批 准之日起至开工建设日期，未超过五年。	

表五

验收监测质量保证及质量控制：

现场采样、实验室分析及验收监测报告编制人员均持有上岗证，且废气、废水、噪声均做好监测的质量保证及质量控制。

1、监测分析方法

验收监测期间，各污染因子监测分析方法见 5-1。

表 5-1 监测分析方法

检测类别	检测项目	分析方法	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022	0.007mg/m ³
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
	噪声源噪声		/

2、监测仪器

本验收项目使用监测仪器见表 5-2。

表 5-2 验收使用监测仪器一览表

序号	仪器设备	仪器型号	仪器编号	检定/校准情况
1	气象五参数仪	YGY-QXM	XS-A-022	已检定
2	综合大气采样器	KB-6120-E	XS-A-032/033/0343/035	已检定
3	激光测距仪	PF3	XS-A-025	已检定
4	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	XS-A-027/028	已检定
5	真空气袋采样器	KB-6D	XS-A-036/098	已检定
6	多功能声级计	AWA5688	XS-A-046	已检定
7	声级校准器	AWA6022A	XS-A-047	已检定

9	便携式 pH 计	PHBJ-260	XS-A-075	已检定
10	万分之一天平	FA2204N	XS-A-010	已检定
11	烘箱	GL-125B	XS-B-017	已检定
12	紫外分光光度计	L5	XS-A-007	已检定
13	低浓度恒温恒湿自动称量设备	LB-350N	XS-B-002	已检定
14	天平 十万分之一	SQP125D	XS-A-009	已检定
15	恒温恒湿箱	HWS-70B	XS-B-023	已检定
16	气相色谱仪	GC9790Plus	XS-A-099/005	已检定

3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度，质量控制情况见表 5-3。

表 5-3 水质污染物检测质控结果表

检测因子		pH 值	化学需氧量	氨氮	总磷
样品数 (个)		8	8	8	8
现场平行	检查数 (个)	2	2	2	2
	检查率 (%)	25.0	25.0	25.0	25.0
	合格率 (%)	100	100	100	100
实验室平行	检查数 (个)	/	2	2	2
	检查率 (%)	/	25.0	25.0	25.0
	合格率 (%)	/	100	100	100
加标样	检查数 (个)	/	/	2	2
	检查率 (%)	/	/	25.0	25.0
	合格率 (%)	/	/	100	100
标样	检查数 (个)	/	1	/	/
	合格率 (%)	/	100	/	/
全程序空白	检查数 (个)	/	2	2	2
	合格率 (%)	/	100	100	100

4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%-70%之间）。

(2) 大气采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。大气采样器在测试前按监测因子用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

表 5-4 废气污染物检测质控结果表

检测因子		非甲烷总烃
样品数 (个)		126
现场 平行	检查数 (个)	/
	检查率 (%)	/
	合格率 (%)	/
实验室平行	检查数 (个)	14
	检查率 (%)	11.1
	合格率 (%)	100
加标样	检查数 (个)	/
	检查率 (%)	/
	合格率 (%)	/
标样	检查数 (个)	2
	合格率 (%)	100
全程序空白	检查数 (个)	4
	合格率 (%)	100

5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行了校准，测量前后仪器示值相差小于 0.5dB。

噪声校准记录见表 5-5。

表 5-5 噪声声级计校准结果表

测量日期	仪器名称及型号	编号	昼间		夜间		校验判断
			测量前	测量后	测量前	测量后	
2023年 3月25日	AWA5688 多功能声级计	XS-A-046	93.9	93.9	93.8	93.8	有效
	AWA6022A 声级校准器	XS-A-047					
2023年 3月26日	AWA5688 多功能声级计	XS-A-046	93.8	93.8	93.9	93.8	有效
	AWA6022A 声级校准器	XS-A-047					
备注	AWA6022A 声级校准器源强为 94.0dB(A)						

表六

验收监测内容：

1、废水监测

本验收项目废水监测点位、项目和频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测点位、监测项目和监测频次

类别	监测点位	监测项目	监测频次
生活污水	接管口	pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷	4 次/天，监测 2 天
备注	/		

2、废气监测

本验收项目废气监测点位、项目和频次见表 6-2。

表 6-2 废气监测点位、项目和频次

废气来源	污染源位置	监测项目	工段	监测点位	监测频次
有组织排放	1#	非甲烷总烃	加热搅拌、加热流延工段	1 个进口 1 个出口	3 次/天，监测 2 天
	2#	颗粒物	粉碎、投料工段	1 个进口 1 个出口	3 次/天，监测 2 天
无组织排放	厂界	非甲烷总烃、颗粒物	/	厂界上风向 1 个点，厂界下风向 3 个点	3 次/天，监测 2 天
	厂区内车间外	非甲烷总烃	/	距离车间外 1m，距离地面 1.5m 以上门窗位置 1 个点	3 次/天，监测 2 天

3、噪声监测

本验收项目噪声监测点位、项目和频次见表 6-3。

表 6-3 噪声监测点位、监测项目和监测频次

类别	监测点位	监测项目	监测频次
厂界	东、南、西、北厂界外 1m	Leq(A)	昼、夜间，监测 1 次/天，监测 2 天
噪声源	流延机、风机等	Leq(A)	昼间，监测 1 次
备注	/		

表七

验收监测期间生产工况记录:

江苏新晟环境检测有限公司于 2023 年 3 月 23 日-26 日对本项目进行验收监测。监测期间生产工况见表 7-1。

表 7-1 监测期间运行工况一览表

监测日期	生产项目	环评设计生产能力 (部分验收)	实际生产能力	运行负荷%
2023 年 3 月 23 日	塑料保险膜	3000t/年	8	80
2023 年 3 月 24 日	塑料保险膜	3000t/年	9	90
2023 年 3 月 25 日	塑料保险膜	3000t/年	8.5	85
2023 年 3 月 26 日	塑料保险膜	3000t/年	9	90

验收监测期间, 实际生产负荷均达到 75% 以上, 满足验收工况要求。

验收监测结果:

1、废水

本项目废水监测结果见表 7-2。

表 7-2 生活污水排放口监测结果

采样日期	采样点位	监测项目	监测结果 (单位: mg/L)					
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值或范围	标准限值
2023 年 3 月 25 日	生活污水排放口	pH 值	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1~7.2	6.5~9.5
		化学需氧量	138	137	131	134	135	500
		悬浮物	59	57	61	64	60	400
		氨氮	21.6	21.5	21.9	22.4	21.9	45
		总磷	2.34	2.37	2.33	2.24	2.32	8
2023 年 2 月 26 日	生活污水排放口	pH 值	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1~7.2	6.5~9.5
		化学需氧量	138	146	142	141	142	500
		悬浮物	56	53	58	51	55	400
		氨氮	23.4	23.4	22.6	24.0	23.4	45
		总磷	2.57	2.64	2.57	2.64	2.61	8
评价结果	生活污水排放口所排污水中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 中表 1B 级标准。							
备注	pH 值无量纲							

2、废气

本项目废气监测结果见表 7-3~7-6。监测时气象情况统计见表 7-7。

表 7-3 有组织排放废气监测结果

1、测试工段信息										
工段名称	搅拌、流延工段				编号	FQ01				
治理设施名称	油雾净化器+二级活性炭吸附装置	排气筒高度	15 米		排气筒截面积 m ²	出口：0.5027				
2、监测结果										
测点位置	测试项目	单位	标准限值	监测结果						
				2023 年 3 月 23 日			2023 年 3 月 24 日			/
				第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	均值
FQ01 排气筒进口	废气平均流量	m ³ /h (标态)	/	13951	14426	14176	14192	13688	14436	14145
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³ (标态)	/	6.16	5.93	6.05	5.93	5.96	6.11	6.023
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	0.086	0.086	0.086	0.084	0.082	0.088	0.085
FQ01 排气筒出口	废气平均流量	m ³ /h (标态)	/	14744	14948	15202	14668	15053	15344	14993
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³ (标态)	≤60	1.54	1.65	1.52	1.53	1.52	1.50	1.543
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	0.023	0.025	0.023	0.022	0.023	0.023	0.023
非甲烷总烃去除率	%	/	73.3	70.9	73.3	73.8	72.0	73.9	72.9	
评价结果	①经检测，该废气治理设施基本满足环评风量。 ②经检测，该废气治理设施对非甲烷总烃的去除效率为 70.9%~73.8%，未达到环评设计去除效率（90%），主要原因在于非甲烷总烃产生浓度低于环评预测值，但其排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准。 ④本次验收年申报产品量为 3000t，年排放非甲烷总烃为 0.057t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量约 0.019kg/t 产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量限值（0.3kg/t 产品）。									
备注	检测期间，企业正常生产。									

表 7-4 有组织排放废气监测结果

1、测试工段信息										
工段名称	粉碎、投料工段				编号	FQ02				
治理设施名称	布袋除尘装置	排气筒高度	15 米		排气筒截面积 m ²	出口：0.1963				
2、监测结果										
测点位置	测试项目	单位	标准限值	监测结果						
				2023 年 3 月 23 日			2023 年 3 月 24 日			/
				第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	均值

FQ01 排气筒进口	废气平均流量	m ³ /h (标态)	/	9094	8939	9173	9121	9287	9055	9112
	低浓度颗粒物排放浓度	mg/m ³ (标态)	/	11.5	12.1	11.8	12.3	11.9	12.6	12.03
	低浓度颗粒物排放速率	kg/h	/	0.105	0.108	0.108	0.112	0.111	0.114	0.110
FQ01 排气筒出口	废气平均流量	m ³ /h (标态)	/	9896	9806	9706	9786	9890	9854	9823
	低浓度颗粒物排放浓度	mg/m ³ (标态)	≤20	1.3	1.7	1.2	1.5	1.1	1.4	1.37
	低浓度颗粒物排放速率	kg/h	/	0.013	0.017	0.012	0.015	0.011	0.014	0.014
颗粒物去除率		%	/	87.6	84.3	88.9	86.6	90.1	87.7	87.3
评价结果		<p>①经检测，该废气治理设施基本满足环评风量。</p> <p>②经检测，该废气治理设施对非甲烷总烃的去除效率为 84.3%~90.1%，未达到环评设计去除效率（95%），主要原因在于颗粒物产生浓度低于环评预测值，但其排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准。</p>								
备注		检测期间，企业正常生产。								

表 7-5 厂界无组织废气监测结果

采样日期	检测点位	检测结果					
		非甲烷总烃 (mg/m ³)			总悬浮颗粒物 (mg/m ³)		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
2023年3月25日	上风向 G1	1.25	0.86	0.95	0.187	0.221	0.213
	下风向 G2	1.74	1.44	1.27	0.262	0.383	0.250
	下风向 G3	1.63	1.14	1.05	0.378	0.273	0.247
	下风向 G4	1.74	1.44	1.12	0.312	0.385	0.391
	下风向浓度最大值	1.74			0.391		
	标准限值	≤4.0			≤1.0		
2023年3月26日	上风向 G1	1.07	0.95	1.00	0.176	0.186	0.185
	下风向 G2	1.53	1.41	1.26	0.248	0.382	0.199
	下风向 G3	1.50	1.53	1.48	0.374	0.216	0.236
	下风向 G4	1.25	1.62	1.28	0.301	0.248	0.364
	下风向浓度最大值	1.62			0.382		
	标准限值	≤4.0			≤1.0		
评价结果	验收监测期间，无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物周界外浓度最高值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 9 中标准限值。						

表 7-6 厂内无组织废气监测结果

采样日期	检测地点	检测项目及结果			
		非甲烷总烃 (mg/m ³)			
		第一次	第二次	第三次	
2023年3月25日	厂区内 车间外	(单次值)	1.32	1.19	1.48
			1.39	1.16	1.42

2023年3月26日	G5		1.35	1.19	1.42
		参考限值	≤20		
		(小时值)	1.35	1.18	1.44
		周界外浓度最高值	1.48		
		周界外浓度限值	≤6		
		(单次值)	1.72	1.89	1.65
			1.79	1.89	1.84
			1.69	1.64	1.85
参考限值	≤20				
(小时值)	1.73	1.81	1.78		
周界外浓度最高值	1.89				
周界外浓度限值	≤6				
备注	验收监测期间,厂区内车间外无组织排放的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中标准限值。				

表 7-7 气象参数一览表

检测日期	2023年3月25日			2023年3月26日		
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
天气	多云	多云	多云	晴	晴	晴
风向	东	东	东	东	东	东
风速 (m/s)	2.2	2.3	2.3	1.9	2.0	2.1
气压 (KPa)	101.5	101.3	101.1	101.4	101.3	101.1
气温 (°C)	11.6	13.7	14.9	13.4	15.1	17.0
湿度 (%RH)	65.4	64.3	63.2	60.7	59.8	58.5

3、厂界噪声

本项目噪声监测结果见表 7-8。

表 7-8 噪声监测结果

监测点位	监测结果 (LeqdB (A))				标准限值	
	2023年3月25日		2023年3月26日		昼间	夜间
	昼间	夜间	昼间	夜间		
东边界外 1 米	57.5	44.5	58.3	45.5	≤60	≤50
南边界外 1 米	56.4	45.4	56.5	45.7	≤60	≤50
西边界外 1 米	55.0	45.8	55.9	45.1	≤60	≤50
北边界外 1 米	57.4	46.2	58.1	45.1	≤60	≤50
噪声源	76.7	/	/	/	/	
评价结果	验收监测期间,东、南、西、北厂界外 1 米昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。					
备注	/					

4、固体废物

本项目固废核查结果见表 7-9。

表 7-9 固废核查结果

类别	名称	危废类别及代码	实际产生量 (t/a)	防治措施
一般固废	废包装袋	292-001-07	1.92	外售综合利用
危险固废	废活性炭	HW49 900-039-49	8.855	委托江苏弘成环保科技有限公司处置
	油雾净化器收集废油	HW08 900-249-08	0.238	
	废包装桶	HW49 900-041-49	0.2	
生活垃圾	生活垃圾	900-999-99	6	环卫清

5、污染物总量核算

根据本项目环评及批复，本项目污染物排放总量核算结果见表 7-10。

表 7-10 污染物排放总量核算结果表

污染物		环评及批复量 t/a	根据本次验收折算量 t/a	实际核算量 t/a	是否符合
废气	VOCs (以非甲烷总烃计)	0.441	0.089	0.057	符合
	颗粒物	0.472	0.133	0.1	符合
	SO ₂	0.36	/	/	/
	NO _x	0.273	/	/	/
废水	接管量	960	960	864	符合
	化学需氧量	0.48	0.48	0.12	符合
	悬浮物	0.384	0.384	0.05	符合
	氨氮	0.0432	0.0432	0.0196	符合
	总磷	0.0077	0.0077	0.0021	符合
固废	零排放		零排放	零排放	符合

备注

- ①本项目总量控制指标依据环评及批复确定；
- ②根据企业提供的用水量记录，全年实际生活用水量约 1080t/a，产污系数以 0.8 计，则生活污水排放量为 864t/a；
- ③本厂区非甲烷总烃上风向浓度约 1.013mg/m³，原环评非甲烷总烃折算排放浓度（0.824 mg/m³）低于上风向本底值，故非甲烷总烃总量按照排放浓度去除本底值浓度进行折算。
- ④实际年工作 300 天，三班制生产，8 小时一班，年工作时数为 7200h，与环评一致。

由表 7-9 可知，本项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷类及污水排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；本项目废气中 VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物排放总量符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量折算量核定要求；固废 100% 处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

表八

验收监测结论：

常州市胤祥塑料有限公司成立于 2019 年 12 月 24 日，位于常州市武进区湟里镇岗角村杏树墩 39 号。经营范围包括塑料制品（除医用塑料制品）制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

常州市胤祥塑料有限公司于 2022 年 2 月申报了“高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目”环境影响报告表，并于 2022 年 3 月 2 日取得了常州市生态环境局批复（常武环审[2022]73 号）。

本项目于 2022 年 6 月开工建设，于 2022 年 12 月竣工，2023 年 1 月对该项目配套建设的环境保护设施竣工进行调试。目前，已建部分各类环境保护设施正常运行，具备竣工环境保护验收监测条件。

2023 年 2 月常州市胤祥塑料有限公司委托常州新睿环境技术有限公司开展竣工环境保护验收工作，江苏新晟环境检测有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作。江苏新晟环境检测有限公司于 2023 年 3 月 23 日-26 日对本项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下：

(1)废水

本项目厂区内实行“雨污分流”的原则，雨水直接排入市政雨水管网；冷却水循环使用，定期添加不外排；本项目生活污水经污水管网收集后接管至湟里污水处理厂集中处理，尾水最终排入湟里河。

监测期间，项目所在厂区污水接管口污水中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷类的浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级标准。

(2)废气

1、有组织废气

本项目加热搅拌、加热流延产生的有机废气经集气罩收集进“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后由 15m 高排气筒（1#）排放；投料、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集进“布袋除尘器”处理后由 15m 高排气筒（2#）排放。

验收监测期间，1#排气筒中非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 标准限值；单位产品非甲烷总烃排放量符合《合成树脂

工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中单位产品非甲烷总烃排放量限值;2#排气筒中颗粒物的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中标准限值。

2、无组织废气

本项目未捕集到的加热搅拌、加热流延废气、投料粉碎粉尘在车间内无组织排放。

验收监测期间,厂界处无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物周界外浓度最高值符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中标准限值;厂区内生产车间外1m,距离地面1.5m监测点的非甲烷总烃1小时平均浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中标准限值。

(3)噪声

本项目已采取合理设备选型、合理车间内设备布局,高噪声源已做好建筑隔声、减振等降噪措施。

验收监测期间,东、南、西、北厂界外1米昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

(4)固体废物

本项目产生的一般固废:废包装袋收集后外售综合利用;

本项目产生的危险废物:废活性炭、油雾净化器收集废油、废包装桶委托江苏弘成环保科技有限公司处置;

生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。

厂内设有危废库房1处,位于车间二外西南角,约10平方米,满足防雨、防风、防扬散、防火、防盗要求,地面墙角做防腐、防渗、防泄漏措施;在关键位置布设视频监控系統;环保标志牌已设置齐全,按照苏环办[2019]327号文要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签及环保标志牌,满足本项目危险废物暂存需要。

(5)总量控制

根据监测结果进行核算,本项目污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷类及污水排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求;本项目废气中VOCs(以非甲烷总烃计)、颗粒物排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量折算量核定要求;固废100%处置零排放,符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

(6)风险防范措施落实情况核查

该公司实际已建立环境风险防控和应急措施制度，并明确了环境风险防控重点岗位的责任人和责任部门。

(7)排污口规范化设置

①固体废物贮存场所：设置一般固废堆场和危废堆场各 1 处，已按要求做好相应措施，并设置标志牌。

②废水接管口、雨水排放口：本项目依托现有雨、污排放系统和雨、污水排放口，并设置规范化雨水排放口和污水接管口各 1 个，接管口附近树立了环保图形标志牌。

③废气排放口：本项目设置 2 根排气筒，满足环评及批复规定的高度，并按《污染源监测技术规范》要求设置便于采样的监测孔等。

(8)卫生防护距离

本项目无需设置大气环境防护距离。

本项目以车间二外 100m 形成的包络线设置卫生防护距离。

总结论：

经现场勘查，该公司较好地履行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，建立了环境管理组织体系和环境管理制度。常州市胤祥塑料有限公司高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目（部分验收，年产 3000 吨塑料保鲜膜）已建成，配套建设了相应的环境保护设施，落实了风险防范措施。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，生产负荷达到规定要求。项目所测的各类污染物达标排放，各类污染物排放总量均满足环评及批复折算量要求。

综上，常州市胤祥塑料有限公司“高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目（部分验收，年产 3000 吨塑料保鲜膜）”满足建设项目竣工环境保护验收条件，申请项目竣工环保验收。

表九.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：常州市胤祥塑料有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	高铁用塑料板材、塑料保鲜膜项目				项目代码	2020-320412-29-03-563278	建设地点	常州市武进区湟里镇岗角村杏树墩39号			
	行业类别	C2921 塑料薄膜制造； C2922 塑料板、管、型材制造				建设性质	新建					
	设计生产能力	高铁用塑料板材3000吨/年 塑料保鲜膜10000吨/年				实际生产能力	塑料保鲜膜3000吨/年	环评单位	南京银海工程咨询有限公司			
	环评文件审批机关	常州市生态环境局				审批文号	常武环审[2022]73号	环评文件类型	报告表			
	开工日期	2022年6月				调试日期	2022年12月	排污许可证申领时间	2023年03月27日			
	环保设施设计单位	常州市胤祥塑料有限公司				环保设施施工单位	常州市胤祥塑料有限公司	本工程排污许可证编号	91320412MA20NWEK6T001W			
	验收单位	常州新睿环境技术有限公司				环保设施监测单位	江苏新晟环境检测有限公司	验收监测时工况	>75%			
	投资总概算（万元）	30000				环保投资总概算（万元）	300	所占比例（%）	1			
	实际总投资（万元）	8000				实际环保投资（万元）	120	所占比例（%）	1.5			
	废水治理（万元）	5	废气治理（万元）	80	噪声治理（万元）	5	固体废物治理（万元）	10	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	10
	新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/	年平均工作时间	7200h			
运营单位	常州市胤祥塑料有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	91320412MA20NWEK6T	验收时间	2023年3月23日-26日				

污染物		原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量 (7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)	
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	生活污水	生活污水接管量	/	/	/	/	864	960	/	/	/	/	/	
		化学需氧量	/	138.5	500	/	/	0.1197	0.48	/	/	/	/	
		悬浮物	/	57.5	400	/	/	0.0497	0.384	/	/	/	/	
		氨氮	/	22.65	45	/	/	0.0196	0.0432	/	/	/	/	
		总磷	/	2.465	8	/	/	0.0021	0.0077	/	/	/	/	
	废气	VOCs(以非甲烷总烃计)	/	/	/	/	/	0.057	0.089 (折算量)	/	/	/	/	/
		颗粒物	/	/	/	/	/	0.1	0.133 (折算量)					
	工业固体废物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	与项目有关的其他特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

一、附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目周边概况图
- 附图 3 厂区平面布置图
- 附图 4 验收检测采样照片

二、附件

- 附件 1 委托书；
- 附件 2 营业执照；
- 附件 3 环评批复；
- 附件 4 不动产权证；
- 附件 5 危废处置协议；
- 附件 6 登记回执和排水许可证；
- 附件 7 监测期间工况证明；
- 附件 8 本项目用水量证明；
- 附件 9 设备清单及原辅料使用情况一览表；
- 附件 10 废水、废气、噪声检测报告；
- 附件 11 真实性承诺书；
- 附件 12 验收监测方案；
- 附件 13 公示截图及平台填报截图。